

דוח מספר 07-2026-0042

דוח מבדק בטיחות

בית ספר יסודי לדוגמה · 08/09/2026

תאריך המבדק	עורך המבדק	סה"כ מפגעים	קדימות 0 · דחוף
08/09/2026	ישראל ישראלי	8	2

01 פרטי המוסד

שם המוסד	בית ספר יסודי לדוגמה	סמל מוסד	000000
סוג מוסד	בית ספר	שם הרשות	הרשות המקומית לדוגמה
כתובת	רחוב הדוגמה 1, עיר לדוגמה	עורך המבדק	ישראל ישראלי

מבדק בטיחות במוסדות חינוך · רשימה מנחה מעודכנת ספטמבר 2025

02 בדיקות ומסמכים שהוצגו במבדק

מסמך / בדיקה	סטטוס
בודק חשמל	✓ הוצג
חשמלאי ציוד	✓ הוצג
מהנדס — תקרות, מזגנים, עמודים וגידור	✗ לא הוצג
אגרונום	✓ הוצג
גילוי אש	✓ הוצג
כיבוי אש	✗ לא הוצג

03 ממצאי המבדק

קדימות 0 — סגירה מידית וטיפול דחוף — 2 ממצאים

1	בלוחות החשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים ושני מפסקי זרם פחת ברגישות של 30 MA	קדימות 0
סעיף	9.2 · פרק 9 - לוחות חשמל	
מיקום	לוח חשמל ראשי – חדר מכונות, קומת קרקע	
הערות	בלוח מותקן מפסק זרם פחת אחד בלבד, והמעגלים של אגף כיתות א'-ג' אינם מוגנים על ידו. נדרשת השלמה בידי חשמלאי מוסמך והצגת אישור בודק חשמל לפני חידוש השימוש באגף.	

2	בחלונות בקומת קרקע עם סורגים - בכל כיתה לפחות פתח מילוט אחד: 0.80 מ' רוחב, 1.00 מ' גובה. מפתח בקופסת ניפוח אדומה עם פטישון	קדימות 0
סעיף	5.17 · פרק 5 - חלונות סורגים	
מיקום	כיתות 4-7, קומת קרקע, אגף מזרחי	
הערות	החלונות מסורגים ללא פתח מילוט תקני, ואין קופסת ניפוח אדומה עם מפתח ופטישון. עד להתקנה יש לוודא נוכחות מבוגר בכל שהייה בכיתות אלה.	

קדימות 1 – הסרת המפגע מיידי – 3 ממצאים

3	מסלולי המילוט ישולטו בשלטים סטנדרטיים. על כל פתחי המילוט, הכניסות לחדרי המדרגות ושערי היציאה - תאורת חירום	קדימות 1
סעיף	4.22 · פרק 4 - הכנה למילוט	
מיקום	מסדרון אגף מערבי וחדר מדרגות צפוני	
הערות	ארבעה גופי תאורת חירום אינם נדלקים בבדיקת ניתוק זרם, ושני שלטי "יציאה" מוארים חסרים מעל פתחי המילוט.	

4	גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לפחות ולא יאפשר טיפוס	קדימות 1
סעיף	5.33 · פרק 5 - מעקים ומסעדי יד	
מיקום	מרפסת קומה א', מול חדר המורים	
הערות	גובה המעקה שנמדד 0.95 מ' במקום 1.20 מ', והמילוי בנוי אלמנטים אופקיים המאפשרים טיפוס. נדרשת הגבהה ומילוי אנכי.	

5	בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים	קדימות 1
סעיף	3.30 · פרק 3 - גדר	
מיקום	גדר היקפית – צלע דרומית, בין השער הראשי למגרש הספורט	
הערות	קצוות רשת חשופים וחדים לאורך כ-12 מ', בגובה הישג ידם של תלמידים. נדרשת גימור/כיסוי או החלפת מקטע הגדר.	

קדימות 2 – תוכנית עבודה סדורה ברשות המקומית – 3 ממצאים

6	השבילים והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים, ללא מהמורות ובלטות, ופניהם מחוספסים למניעת החלקה	קדימות 2
סעיף	3.22 · פרק 3 - שבילים	
מיקום	שביל הגישה משער הכניסה אל בניין הכיתות	
הערות	שקיעת ריצוף מקומית והפרשי גובה של עד 3 ס"מ לאורך כ-8 מ' – מכשול מעידה, בעיקר בשעות הפיזור.	

7	גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית	קדימות 2
סעיף	9.8 · פרק 9 - מנורות וגופי תאורה	
מיקום	אולם הספורט	
הערות	שני גופי תאורה ללא סורג הגנה מפני פגיעת כדור. נדרשת התקנת סבכות מגן לכל גופי התאורה באולם.	
8	בחצר המוסד יהיו אזורים מוצלים המאפשרים בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה	קדימות 2
סעיף	3.14 · פרק 3 - חצר / ארגון	
מיקום	חצר המשחקים המרכזית	
הערות	אין הצללה על כ-60% משטח החצר הפעילה. מומלץ להיכלל בתוכנית העבודה השנתית של הרשות.	

04 הערות כלליות

המבדק בוצע בשעות הפעילות ובליזוי אב הבית. הדוח מתייחס למה שנצפה בפועל במועד הביקור בלבד, ואינו בא במקום בדיקות תקופתיות של בעלי מקצוע מוסמכים – בודק חשמל, מהנדס קונסטרוקציה, מתקני כיבוי וגילויי אש ואגרונום. ממצאי קדימות 0 ו-1 מחייבים טיפול לפני המשך הפעילות באזורים הרלוונטיים; עד לביצוע התיקון יש לשלט, לסמן ולחסום את האזורים. מומלץ לקיים סבב בקרה חוזר בתוך 30 יום ולעדכן את הרשות המקומית בסטטוס הטיפול.

אושר על-ידי

ישראל ישראלי

עורך המבדק

משרד להנדסה ובטיחות – דוגמה

חתימה וחותמת



arazim-eng.co.il

הופק במערכת הדוחות של ארזים

משרד להנדסה ובטיחות – דוגמה

דוחות בעולם הבנייה

מש